

LM80D PRO LM120D PRO 使用说明书



1. 测量键

短按测量/确定长按进入连续测量模式。

2. 功能键

按此键进入测量功能菜单，通过上下键选择，按测量键进入测量功能

3. 设置/标线开关键

短按进入设置菜单，通过上下键选择，按测量键进入设置长按开启/关闭标线功能

4. 向下/减法键

按此键向下翻动/减法

5. 开关机/清除/返回键

长按开关机，短按清除上一步操作或者返回。

6. 向上/加法键

按此键向上翻动/加法

7. 蓝牙数据发送/历史记录

短按快捷开启手动蓝牙 / 发送数据到APP

长按查看历史记录

8. 滚轮测量键

短按即可开启或结束滚轮测量

9. 滚轮

开启滚轮测量后，将滚轮沿着测量路径滚动即可测量距离。

提示：每次开启滚轮测量后，第一次滚动的方向测得的数据为正，反方向即为负。


10. 电池仓

11. 三脚架螺丝孔

测量功能图标说明

	滚轮测量		二次勾股测量②
	单次测量		自动水平测量
	面积测量		自动垂直测量
	三角面积测量		梯形测量①
	体积测量		梯形测量②
	一次勾股测量		空间任意两点间长度测量
	二次勾股测量①		标线功能

设置菜单图标说明

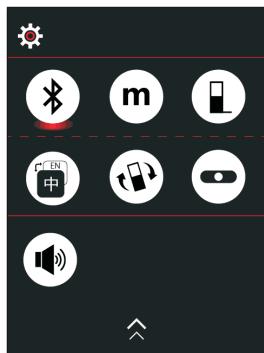

1. 蓝牙 Bluetooth

短按测量键切换自动蓝牙、手动蓝牙模式和关闭蓝牙。
④ 自动蓝牙传输模式，测量数据自动上传到App。
⑤ 手动蓝牙传输模式，打开此模式后，在任何测量模式下，短按④ 传输数据至APP。
※ 当图标切换到灰色时，关闭蓝牙。

2. 测量单位

短按测量键切换测量单位 (m/ft/in/ft+in)

3. 测量基准

短按测量键切换测量基准(前/三脚架螺丝孔/后基准)，测距仪默认为后基准。

4. 中英文语音切换

短按测量键切换中文/英文语音播报。


5. 屏幕转换

短按测量键开启或关闭屏幕转换，横竖屏自动切换（仅在单次测量/连续测量实现）

6. 语音

短按测量键开启或关闭语音


界面说明

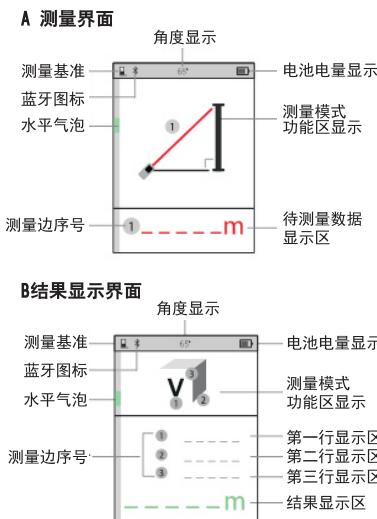

功能操作说明

打开测距仪时默认进入单次测量，短按功能键 选择测量模式；红色边为待测边，请根据红色待侧边提示测量。

* 注意测量基准模式，基准不同，测量起点不同。本说明书中所有测量基准皆为后基准。

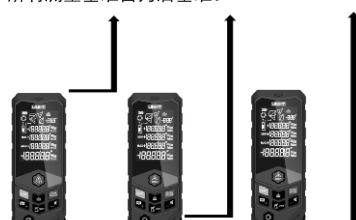


单次测量

开机后，默认进入单次测量模式，激光对准测量目标，按下测量键，测量结果显示在屏幕下方。

连续测量(最大最小值测量)

本测量功能可用于测量房屋对角线、寻找水平线，放样等用途。长按④，进入连续测量，激光对准测量目标，按④ 测量键 停止测量，最小值(MIN)、最大值(MAX)、当前测量值依次显示在屏幕上。

* 连续测量功能会在连续测量5分钟后自动停止。

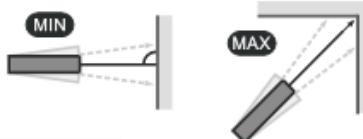

滚轮测量


按④ 开启滚轮测量，将滚轮从测量起点滚动到终点，按④ 结束测量可在单次测量、面积测量和体积测量模式下开启滚轮辅助测量

注意：当启动滚轮测量后，请注意正反方向。

注意：测量时请尽量保持平稳。

面积测量


按④，选择面积测量模式 ⑤，根据红色待测边提示，激光对准测量目标第一个点，按④，测得第一条边长度(长)①，对准第二个点，再次按④，测得第二条边长度(宽)②，面积计算结果显示在屏幕下方。

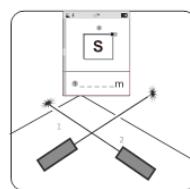

(放测量界面和结果界面两个图示，以下所有测量模式相同)

体积测量

按④，选择体积测量模式 ⑥，根据红色待测边提示，激光对准测量目标第一个点，按④，测得第一条边长度(长)①，对准测量目标第二个点，按④，测得第二条边的长度(宽)②，对准测量目标第三个点，按④，测得第三条边的长度(高)③，体积计算结果显示在屏幕下方。

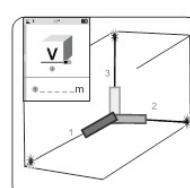

勾股测量

所有勾股测量可应用于不同平面的测量，仅须保证垂直边垂直于被测物体即可。

注意：勾股定理直角边不能大于斜边，否则出现计算错误。

一次勾股测量

按④，选择一次勾股测量模式 ⑦，根据红色待测边提示，激光对准测量目标第一个点，按④，测得斜边长度①，以设定的基准为中心旋转到与测量目标垂直的方向，按④，测得垂直边长度②；另一条垂直边L计算结果显示在屏幕下方。

